

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表										
(第二十五批 2026年6月2日)										
序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
101	X3GD202606020343	阳江市高新区广东世纪青山镇业有限公司毗邻红树林保护区露天堆放红土镍矿，三丫河边坡（其出海口即为红树林保护区）堆放红土镍矿；厂区围墙外私设偷排口，生产废水未经处理直接外排，未建设应急事故废水收集池和初期雨水收集池，违法占用海域建设库房、堆场及修理场地，电除尘设施废气直排，多处扬尘点位未建单独收尘设施。并对前期调查的干矿配料车间上料处收尘设施未按环评要求独立建设、矿热炉上配料工序配套的治理设施失效有粉尘、原料库未密闭有粉尘、脱硫塔废气检测口设置不规范、企业烟囱排放肉眼可见有色烟羽偷排、未将干燥窑热风炉纳入脱硝系统、脱硝系统运行温度达不到脱硝反应所需的中温要求。未按要求建设雨污分离系统、生产废水通过环厂人工渠或私自在低洼处开设的排水口直接排放外环境的问题答复不认可。	阳江市	涉及公共利益的生态环境问题，群众身边的生态环境问题	（一）关于投诉反映“毗邻红树林保护区露天堆放红土镍矿，三丫河边坡（其出海口即为红树林保护区）堆放红土镍矿；厂区围墙外私设偷排口，生产废水未经处理直接外排，未建设应急事故废水收集池和初期雨水收集池，违法占用海域建设库房、堆场及修理场地，电除尘设施废气直排，多处扬尘点位未建单独收尘设施”问题。 1.关于投诉反映“毗邻红树林保护区露天堆放红土镍矿，三丫河边坡（其出海口即为红树林保护区）堆放红土镍矿”问题的核查情况。 经核查，反映问题不属实。通过无人机高空拍摄，该公司厂内临近三丫河边坡未见露天堆放红土镍矿，企业在该位置堆放机制砂，地面已硬化底化，并设置有集水沟设施（水收集后回用于冲渣系统），机制砂已采取覆盖措施。目前企业的红土镍矿堆场位于企业内部，堆放在密闭大棚，离海边约2公里，故不存在红土镍矿堆场与红树林湿地距离过近问题。 2.关于投诉人反映“厂区围墙外私设偷排口，生产废水未经处理直接外排，未建设应急事故废水收集池和初期雨水收集池”问题的核查情况。 经核查，反映问题部分属实。（1）厂区靠近三丫涌沿岸为混凝土浇筑和石头护坡，结合厂区围墙外排查情况，未见私设偷排口。（2）该公司生产废水主要为电炉冲渣水，经冷水池冷却沉淀后循环回用于项目冲渣系统，生产区生活污水收集后回用于项目冲渣系统，未发现生产废水排放外环境。（3）该公司未建设单独的应急事故废水收集池，利用厂区内集雨沟收集生产区内初期雨水排入人工循环水渠后回用于冲渣系统，生活区初期雨水经集雨沟后经雨水排放口流入三丫涌。 3.关于投诉反映“违法占用海域建设库房、堆场及修理场地。”的核查情况。 经核查，未取得相关用海审批手续情况属实。海港三横路区域未批已填行为于2017年8月31日立案查处，于2018年12月25日结案。 4.关于投诉反映“电除尘设施废气直排”问题的核查情况。 经核查，反映问题不属实。经调阅该公司环评报告及其批复，结合现场核查情况，电除尘设施实际为静电除尘器，为企业干燥窑、回转窑、矿热炉烟气工序除尘设备，该工序烟气前期经高温布袋除尘和脱硝处理后，经静电除尘器除尘后经DA001和DA004排放。 5.关于投诉反映“多处扬尘点位未建单独收尘设施”问题的核查情况。 经核查，反映问题不属实。经调阅该公司环评报告及其批复，结合现场核查情况，企业产生尘点位主要位于煤粉制备工序、破碎筛分工序、回转窑中间料仓和矿热炉车间，对应产生尘点位均配备收尘设施。煤粉制备工序已配备防爆脉冲袋式除尘器；破碎筛分工序已配备皮带受料点除尘系统（集气罩）；回转窑中间料仓配备除尘系统和集气罩；矿热炉车间内设顶吸罩，矿热炉出铁口、出渣口和料仓卸料口已配备侧吸罩。 （二）关于投诉反映“对前期调查的干矿配料车间上料处收尘设施未按环评要求独立建设、矿热炉上配料工序配套的治理设施失效有粉尘、原料库未密闭有粉尘、脱硫塔废气检测口设置不规范、企业烟囱排放肉眼可见有色烟羽偷排、未将干燥窑热风炉纳入脱硝系统、脱硝系统运行温度达不到脱硝反应所需的中温要求、未按要求建设雨污分离系统、生产废水通过环厂人工渠或私自在低洼处开设的排水口直接排放外环境的问题答复不认可”问题。 1.关于投诉反映“干矿配料车间上料处收尘设施未按环评要求独立建设”问题的核查情况。 经核查，反映问题不属实。经调阅该公司环评报告及其批复，结合现场核查，企业干矿配料车间上料处，实为回转窑干燥工序一部分，已对照环评文件要求配备集气罩进行收集后经静电除尘器+脱硫塔处理达标后经排气筒排放。 2.关于投诉反映“矿热炉上配料工序配套的治理设施失效有粉尘”问题的核查情况。 经核查，反映问题不属实。经调阅该公司环评报告及其批复，结合现场核查，矿热炉上配料工序实际位于矿热炉车间，已对照环评文件要求配备袋式除尘器，现场该收集及处理设施正常运行，未见明显粉尘外溢现象。 3.关于投诉反映“原料库未密闭有粉尘”问题的核查情况。 经核查，反映问题不属实。原料库实为企业干矿棚和湿矿棚，现场核查显示，干矿棚和湿矿棚为密闭贮存。 4.关于投诉反映“脱硫塔废气检测口设置不规范”问题的核查情况。 经核查，反映问题属实。经现场核查，该公司脱硫塔废气检测口设置在脱硫塔变径后直管段约三分之二处，现场无法提供废气检测口规范设置的论证证明材料，存在脱硫塔废气检测口设置不规范的嫌疑。 5.关于投诉反映“企业烟囱排放肉眼可见有色烟羽偷排”问题的核查情况。 经核查，反映问题不属实。经现场核查，该公司共有五个废气有组织排放口，经无人机高空现场拍摄，现场未发现企业烟囱排放肉眼可见有色烟羽情况；结合调阅企业废气有组织自行监测报告和在线监控数据，结果显示达标。 6.关于投诉反映“未将干燥窑热风炉纳入脱硝系统、脱硝系统运行温度达不到脱硝反应所需的中温要求”问题的核查情况。 经核查，反映问题不属实。经现场核查，该公司干燥窑热风炉产生烟气与回转窑烟气混合后，统一经旋风除尘器、SCR脱硝、静电除尘器、脱硫塔处理后排放；经调阅企业脱硝设施中控系统记录显示，脱硝系统运行温度维持在240℃左右。 7.关于投诉反映“未按要求建设雨污分离系统、生产废水通过环厂人工渠或私自在低洼处开设的排水口直接排放外环”问题的核查情况。 经核查，反映问题部分属实。经调阅企业资料和现场核查，该公司污水来源于生产区和生活区。生产区雨污未分流，雨水收集回用于冲渣系统，污水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为电炉冲渣水，经冷水池冷却沉淀后循环回用于项目冲渣系统，生产区生活污水收集后回用于项目冲渣系统，未发现生产废水排放外环境。生活区已建成雨污分流系统，生活污水经收集进入厂内生活污水收集站处理后回用于项目冲渣系统，雨水经集雨沟后经排放口流入三丫涌。	部分属实	确保该公司脱硫废气检测口设置符合要求，厂区完善雨污分流；根据《自然资源部 国家林业和草原局关于进一步做好自然资源要素保障的通知》（自然资发〔2026〕38号）规定，已2022年阳江滨海新区（阳江高新区）编制完成《阳江高新区围填海历史遗留问题处理方案》并获相关部门批复，处理方案中已明确，海港三横路的处置方式为补办用海手续，并已处罚到位。截至目前，海港三横路正在开展用海前期论证工作。根据2026年3月出台的《自然资源部、国家林业和草原局关于进一步做好自然资源要素保障的通知》（自然资发〔2026〕38号）第十一条“陆海统筹合理利用空间资源。海岸线向陆一侧、向海一侧已成陆区域，按照土地管理，其中已报备备案的‘未批已填’区域，在涉及的违法违规用海查处到位、生态保护修复措施落实到位后，按产业准入要求合理利用”的规定，海港三横路位于海岸线向陆一侧已成陆区域，下步落实生态保护修复措施后，按土地管理。	阶段性办结	无	

133	X3GD202606020224	阳江市江城区金碧湾小区的垃圾中转站产生异味、噪音。	阳江市	群众身边的生态环境问题	2026年6月3日现场核查，金湾垃圾转运站整体卫生状况良好，无散落垃圾、无积水，工作时确实存在轻微臭味和噪声现象，群众投诉情况基本属实。 （一）臭味扰民问题的原因：一是金湾垃圾转运站站内截污沟积存污水产生臭味。二是垃圾转运高峰时段，垃圾收集车辆排队倒放垃圾时间较长，散发臭气。 （二）噪声扰民问题的原因：一是压缩设备运行时润滑不足，机械摩擦产生噪声。二是垃圾装载斗作业时，碰撞地面产生响声。三是垃圾收集车在排队倒放垃圾时产生发动机噪声。	基本属实	解决臭味、噪声扰民问题。	（一）处理情况。 结合问题原因，阳江市城市管理和综合执法局立即指导环卫作业单位采取以下整改措施：一是加强站内转运作业规范管理。利用站内高压水枪清洗站内外设施及周边环境卫生。二是合理安排垃圾收集、转运作业时间，分流部分收集车辆，增加车辆清运频率，减少排队倒放垃圾时长，控制臭气散发、减少噪声扰民。三是加强设施的管养维护，对压缩设备转动轴、栓、销等部位加大养护，勤用黄油润滑，尽量减小机械摩擦噪声。四是在垃圾装载斗下方放置橡胶轮胎，缓冲作业期间碰撞地面的响声，尽量控制噪声扰民。五是推迟开站时间，由原来早上6：30调整为7：30，减轻清晨噪音。 （二）下一步工作措施。 阳江市城市管理和综合执法局将继续督促环卫作业单位进一步加强站内设施及人员管理，落实各项除臭降噪措施，把对附近居民住户的影响降至最小。 1. 勤冲洗站内外地面、截污沟，清扫地面散落垃圾及截污沟内积存杂物，保持站内外整体卫生整洁。 2. 结合工作实际，及时、科学调配垃圾收集、转运时间；保洁员有序进站并按规范倒放垃圾。 3. 合理分流部分垃圾，特别是排队高峰期，及时采取分流措施，减少排队时间和垃圾户外滞留时间。 4. 加强压缩设施养护，勤使用黄油润滑设备。 5. 在装载垃圾斗下方继续放置橡胶缓冲碰撞地面的响声	已办结	无
186	X3GD202606020135	阳江市江城区海盈电镀厂污水乱排。	阳江市	群众身边的生态环境问题	该厂位于环保工业园内，建设项目为金属表面处理及热处理加工，建设一条全自动电镀生产线，主要产品是电镀五金件，项目设计规模为年电镀五金塑料件1000万件。现场检查时，该厂正常生产，主要生产工艺流程为：五金件→除油→电解→超声波→酸性镀铜→镀镍→镀铬→水洗→喷油→烘干→包装。该厂生产过程中主要排放的水污染物为来源于电镀生产线的前处理废水、含铜废水、含镍废水、含铬废水，以及生活废水，5种污水分类收集，分5条管网排入基地污水处理厂处理达标后再排放至漠阳江西支流。该厂生产车间电镀生产线底下设置有两层PP胶板托盘，承接滴漏废水回流到分水池，现场未发现地面有生产废水滴漏的现象，但分水池侧边没有硬底化防渗措施。该厂产生的废槽液交由有资质的危废公司处置，现场检查该厂危废贮存间贮存有0.025吨废槽液。	部分属实	解决群众投诉问题。	现场检查时该厂负责人承诺即时开始整改。2026年6月8日现场复查，该厂已对分水池侧边进行硬底化防渗处理。问题得到妥善处理。	已办结	无
219	D3GD202606020020	阳江市江城区世纪青山镍业有限公司车间粉尘超标，有异味。	阳江市	群众身边的生态环境问题	经调阅该公司环评报告及其批复，结合现场核查情况： （一）现场查看该公司2025年度职业卫生现场检测报告和自行监测报告，检测报告显示粉尘浓度没有超标，相对应作业点采样检测粉尘都是合格数据，厂区颗粒物无组织排放结果显示达标。 （二）通过现场车间检查，该公司产生尘点位主要位于煤粉制备工序、破碎筛分工序、回转窑中间料仓和矿热炉车间，对应产生尘点位均配备集尘设施；车间存在轻微气味，为硫系气体轻微气味，没有呈现较高浓度刺激性异味。 综上，投诉反映问题部分属实。	部分属实	督促企业提高生产管理水平，做好废气收集治理设施的运行维护，有效解决车间粉尘和异味问题。	现场已督促该公司提高生产管理水平，加大车间整体通风换气频次，做好废气收集治理设施的运行维护，定期开展粉尘检测，持续强化粉尘、异味常态化管控。	已办结	无
226	D3GD202606020014	阳江市阳春市春湾镇河西二区46号家具店喷漆产生异味。	阳江市	群众身边的生态环境问题	经核查，投诉反映地址实为一位居民在其自建房一楼经营的楼梯扶手加工家庭作坊，位于居民区内。该作坊未申领营业执照，经营者通过他人介绍承接自建房楼梯扶手加工业务。现场检查发现，该作坊外购半成品木材开展加工，主要工序为打磨、组装和涂漆，打磨、组装过程会产生木屑粉尘和噪声。现场可见零星两个油漆桶，大部分半成品木材无涂漆痕迹。经核实，该作坊会在加工环节对半成品木材涂刷一层底漆。 综上，投诉反映情况部分属实。	部分属实	落实常态化巡查监管，严防问题反弹回潮。	针对现场核查发现的问题，阳春市春湾镇人民政府当场要求该家庭作坊负责人立行立改，一是立即清理屋内外堆放的半成品木材、油漆及油漆空桶；二是不得再在该地址开展任何楼梯扶手加工及涂漆作业。该负责人当场承诺严格落实上述整改要求，并于当日按要求完成全部整改工作。	已办结	无